

MIMOŘÁDNÁ KONTROLA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení : 23.11.2022

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu)

NOVATISK a.s.; IČ: 27755291

Pražská 7

Blansko

678 01

Jméno a příjmení revizního technika (číslo osvědčení), IČ, adresa provozovny

Zdeněk Suchý, ev. č. 13000/6/19//R-PZ-e,f,g

oprávnění k rev. dod. způsobem ev. č. 4099/6/10/PZ-R-III,V,VI,VII

IČ:72447401, Lubnice 52, 671 07

MIMOŘÁDNÁ KONTROLA PLYN. ZAŘÍZENÍ NA TĚSNOST

na žádost provozovatele

Označení zařízení (předmět zprávy): rozvod plynu NTL od HUP ve skřínce R+M po plynové kotle Baxi v.č.: 132143413 a v.č.: 132143409.

Druh zařízení: „F,G“


Za provozovatele se zúčastnil: pan Strouhal

Celkové zhodnocení zařízení: Nebyl zjištěn únik zemního plynu na plyn. zařízení firmy Novatisk a.s.

Nutno kontaktovat pohotovostní plynářskou službu viz. bod „C“ této zprávy.

Zpráva obsahuje 2 strany

Zpráva vyhotovena, dne 30.11.2022 podpis a razítko rev. technika

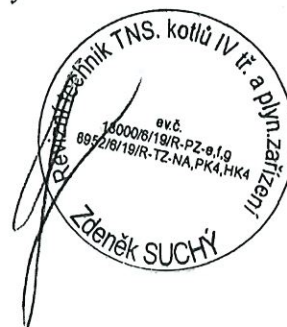

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x revizní technik

Zprávu převzal, dne: 30.11.2022

Kudrlová
NOVATISK, akciová společnost
Pražská 1602/7, 678 01 Blansko
IČO: 277 55 291 DIČ: CZ27755291

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 B. Údaje o měření a zkouškách.
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
 D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
 E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad do:

- A. Předmětem zprávy je plynové zařízení NTL od HUP osazeném na vnější straně obvodového zdiva budovy, v plechové skříňce R+M.
 HUP jako uzávěr KK DN 32. Plynové potrubí zavedeno prostupem zdiva do technické místnosti pro dva plyn. kotle. Před spotřebiči osazen spotřebičový uzávěr KK DN 20.
 kotel K1 Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi v.č.: 132143413; Qn = 33,3 kW.
 Jedná se o spotřebič v provedení C, s koaxiálním odkouřením provedeným prostupem zdiva na vnější obvodovou fasádu.
 kotel K2 Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi v.č.: 132143409; Qn = 33,3 kW.
 Jedná se o spotřebič v provedení C, s koaxiálním odkouřením provedeným prostupem zdiva na vnější obvodovou fasádu.
- B. Provedena kontrola těsnosti rozvodu plynu pěnотvornou směsí RO test a detektorem úniků zemního plynu LeckOmio Esders v.č. 26L20176 s platnou kalibrací na plynovém zařízení uvedeném v bodě „A“ této zprávy. Provedena vizuální kontrola plynovodu.
- C. V prostoru kolem HUP a v TMs plyn. kotli firmy Novatisk a.s. zjištěna koncentrace zemního plynu v místech:
1. Na plynovém zařízení f. Novatisk a.s. od HUP po plyn. spotřebiče nebyl zajištěn únik ZP. V TM s plyn. kotli však změřeno až 190 ppm CO.
 Předpoklad: zdroj úniku ZP je mimo plynové zařízení firmy.
 2. Výstup potrubí ze země, před HUP pro kontrolovaný objekt f. Novatisk a.s. – měření koncentrace ZP přerušeno při hodnotě 0,45%
 3. Na přibližné trase plynovodu, dle instrukcí obsluhy plyn. zařízení do vzdálenosti cca. 7 m od HUP kontrolovaného objektu f. Novatisk a.s. – 150 – 700 ppm koncentrace ZP.
 4. Kontaktovat plynářskou pohotovostní službu
- D. Předchozí revizí závady nezjištěny.
- E. Revize TNS provedena, pravidelný servis a kontroly plyn spotřebičů zajišťuje pan Vala. Kontroly kouřovodů prováděny. Revize plyn. zařízení provedena.